


Диагностическая карта

Volkswagen Touareg, Серый, VIN: XW8ZZZ7PZCG002194, показания одометра: 328 246 км.

Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП

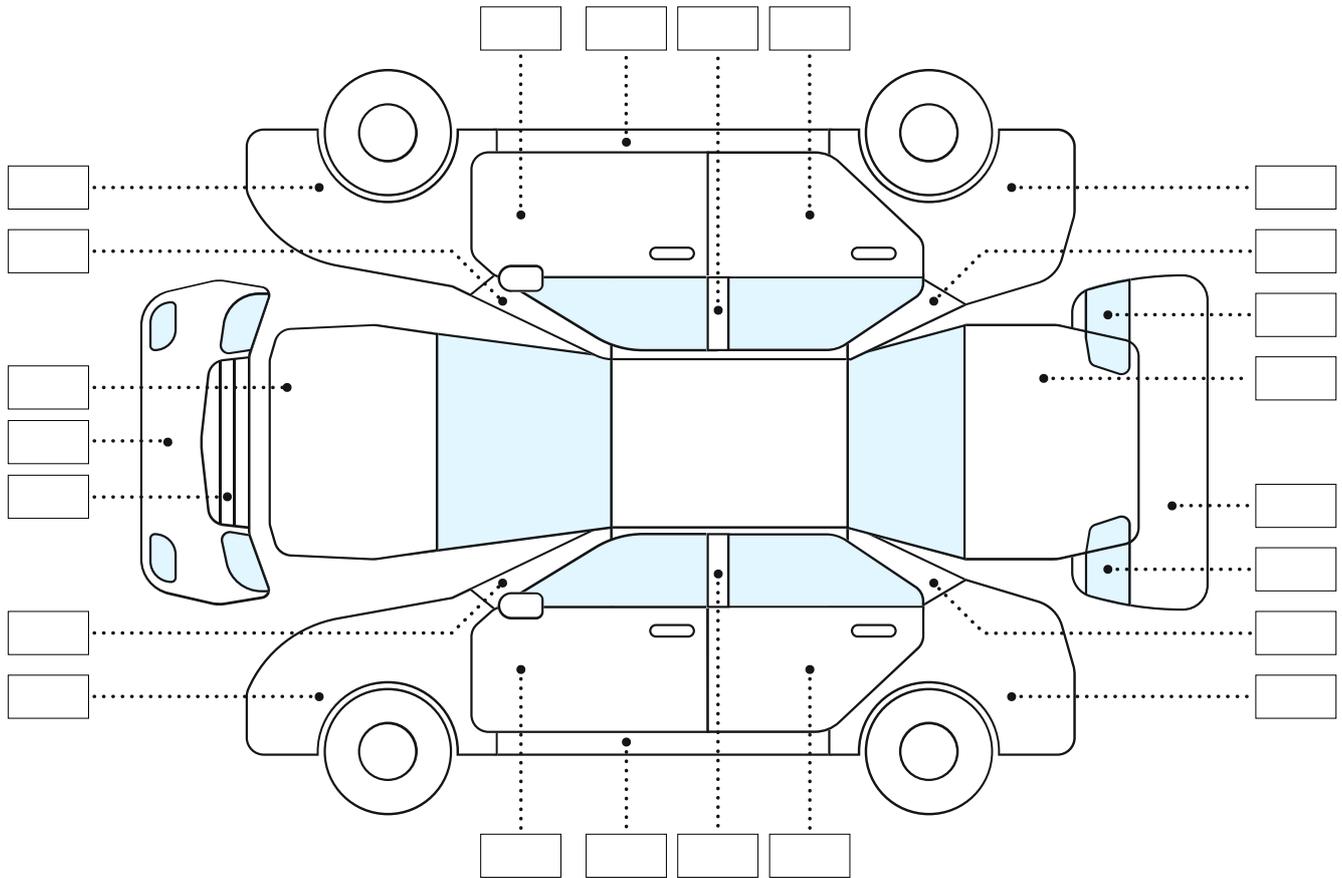

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Левая часть		
Левое переднее крыло		
Левая передняя дверь		
Левая передняя стойка		
Левая часть крыши		
Левая средняя стойка		
Левая задняя стойка		
Левая задняя дверь		
Левое заднее крыло		
Левый порог		
Задняя часть		
Задняя часть крыши		
Крышка / дверь багажника		
Задний бампер		
Правая часть		
Правое заднее крыло		
Правая задняя дверь		
Правая задняя стойка		
Правая средняя стойка		
Правая часть крыши		
Правая передняя стойка		
Правая передняя дверь		
Правое переднее крыло		
Правый порог		
Передняя часть		
Передняя часть крыши		
Передний бампер		

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Капот		
Решетка радиатора		
Стекланные элементы		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
Осмотр из салона автомобиля		
Открытие/закрытие автомобиля ключом электронно/механически.	Исправно	Кнопка центрального замка с водительской двери не открывает.
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	Иногда пинок.
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Ближний свет	Исправен	
Дальний свет	Исправен	
Корректор фар	Исправен	
Ходовые огни	Исправны	
Габаритные огни передние	Исправны	
Указатели поворотов передние	Исправны	
Противотуманные фары	Исправны	
Парктроник передний	Исправен	
Омыватель фар	Исправен	
Стеклоочиститель лобового стекла	Исправен	
Стеклоомыватель лобового стекла	Исправен	
Стеклоочиститель заднего стекла	Исправен	
Стеклоомыватель заднего стекла	Неисправен	
Звуковой сигнал	Исправен	
Аварийка	Исправна	
Стоп сигнал	Неисправен	Правый.
Габаритные огни задние	Исправны	
Подсветка номерного знака	Неисправна	Правая свисает.
Задние противотуманные фонари	Исправны	
Указатели поворотов задние	Исправны	
Фонари заднего хода	Исправны	
Камера заднего вида	Отсутствует в комплектации	
Парктроник задний	Исправен	
Освещение салона	Неисправно	Центральное.
Стеклоподъемники	Исправны	
Регулировка боковых зеркал	Исправна	Правое не складывается. Левое не греет.
Регулировка сидений	Исправна	
Регулировка руля	Неисправна	Отломан рычаг управления.
Обогрев заднего стекла	Исправен	
Обогрев лобового стекла	Отсутствует в комплектации	Трещина вкруг.
Обогрев руля	Отсутствует в комплектации	
Открытие/закрытие двери багажника	Исправно	
Открытие/закрытие люка	Неисправно	Не отъезжает.
Работа мультимедии	Исправна	
Работа кондиционера	Исправен	
Обогрев сидений	Исправен	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	

Работа	Результат	Комментарий
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	Ошибки на приборке (уровень масла).
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Пробег подтвержден	
Осмотр подкапотного пространства сверху		
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Коррозия	Гнилой.
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Уровень и состояние масла ДВС	Не в норме	Необходимо долить.
Уровень и состояние тормозной жидкости	В норме	
Уровень и состояние охлаждающей жидкости	В норме	
Уровень и состояние жидкости ГУРа	В норме	
Состояние крышки маслозаливной горловины двигателя.	Без следов эмульсии и "гудрона"	
Состояние АКБ	Хорошее	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Течь клапанной крышки	Запотевание или незначительная течь	
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Запотевание или незначительная течь	
Течь соединений турбины	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Отсутствует	
Течь соединений ГУРа	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	
Течь радиатора ГУРа	Отсутствует	
Номер двигателя	Читается не полностью	
Признаки капитального ремонта двигателя и КПП (присутствие неоригинального герметика в соединениях деталей, неоригинальных патрубков, хомутов и прочее, нестандартных маркировок или обозначениях на элементах двигателя и т.д.)	Отсутствуют	
Катушки зажигания	Исправны	
Высоковольтные провода зажигания	Исправны	
Свечи зажигания	Необходима замена	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Естественный износ, соответствующий показаниям одометра	
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Осмотр автомобиля, поднятого на среднюю высоту		
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	Посторонний шум в левом колесе (грязь или гниль пыльника).
Осмотр снизу автомобиля со снятой защитой двигателя		
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Снятие защиты двигателя.	Выполнено	
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Отсутствует	

Работа	Результат	Комментарий
Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	
Течь соединений турбины (осмотр снизу)	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений переднего редуктора	Отсутствует	
Течь соединений КПП	Запотевание или незначительная течь	
Течь соединений заднего редуктора	Отсутствует	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Визуальные следы удаления катализатора.	Отсутствуют	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Установка защиты двигателя	Выполнено	

Дополнительные комментарии по автомобилю

ДВС АКПП в масле вокруг. Рулевая рейка Ингода подклинивает не значительно.

Диагност: Абельханов Ринат / 09.03.2026 13:15

Фотографии в ходе диагностики

VIN фото








Дополнительные фото




Дополнительные фото



Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

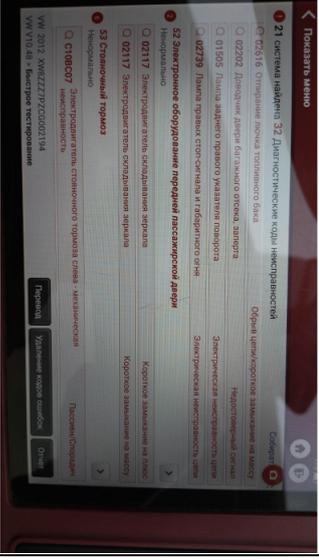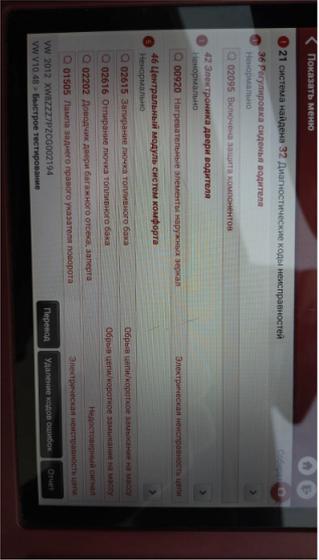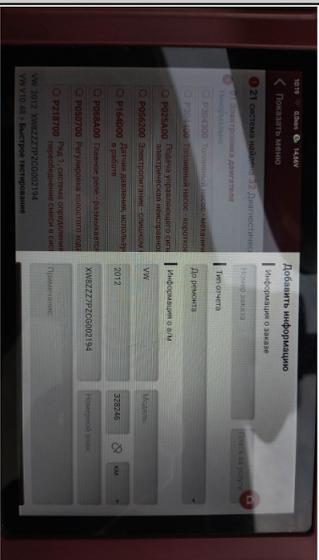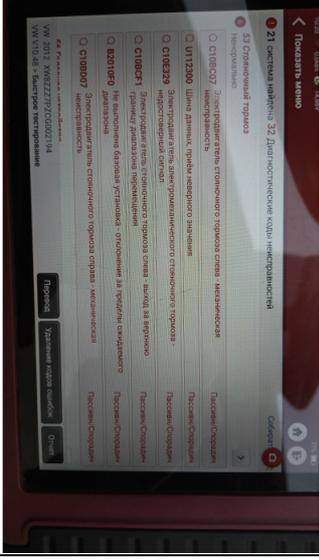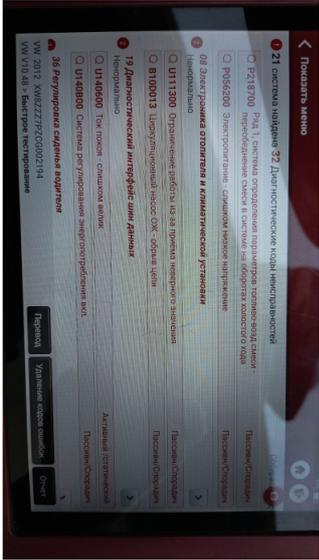

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

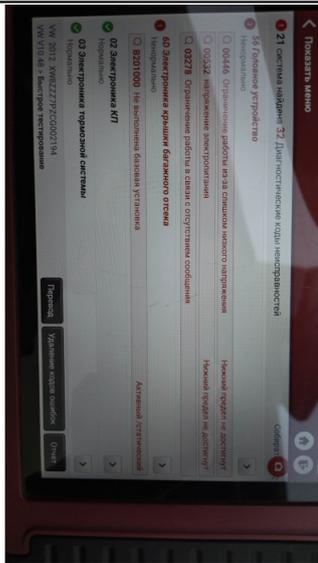

Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.




Уровень и состояние масла ДВС



Номер двигателя



Состояние цилиндров. Эндоскопия.

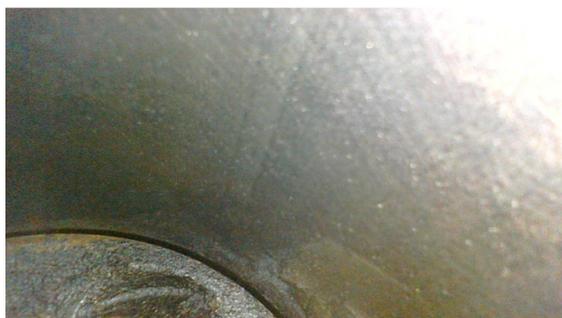

Состояние цилиндров. Эндоскопия.



Состояние цилиндров. Эндоскопия.



Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)



Течь соединений КПП



Течь соединений КПП

