


# Диагностическая карта

Hyundai ix35, КОРИЧНЕВЫЙ, VIN: TMAJU81EDFJ799512, показания одометра: 128533 км.

## Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП

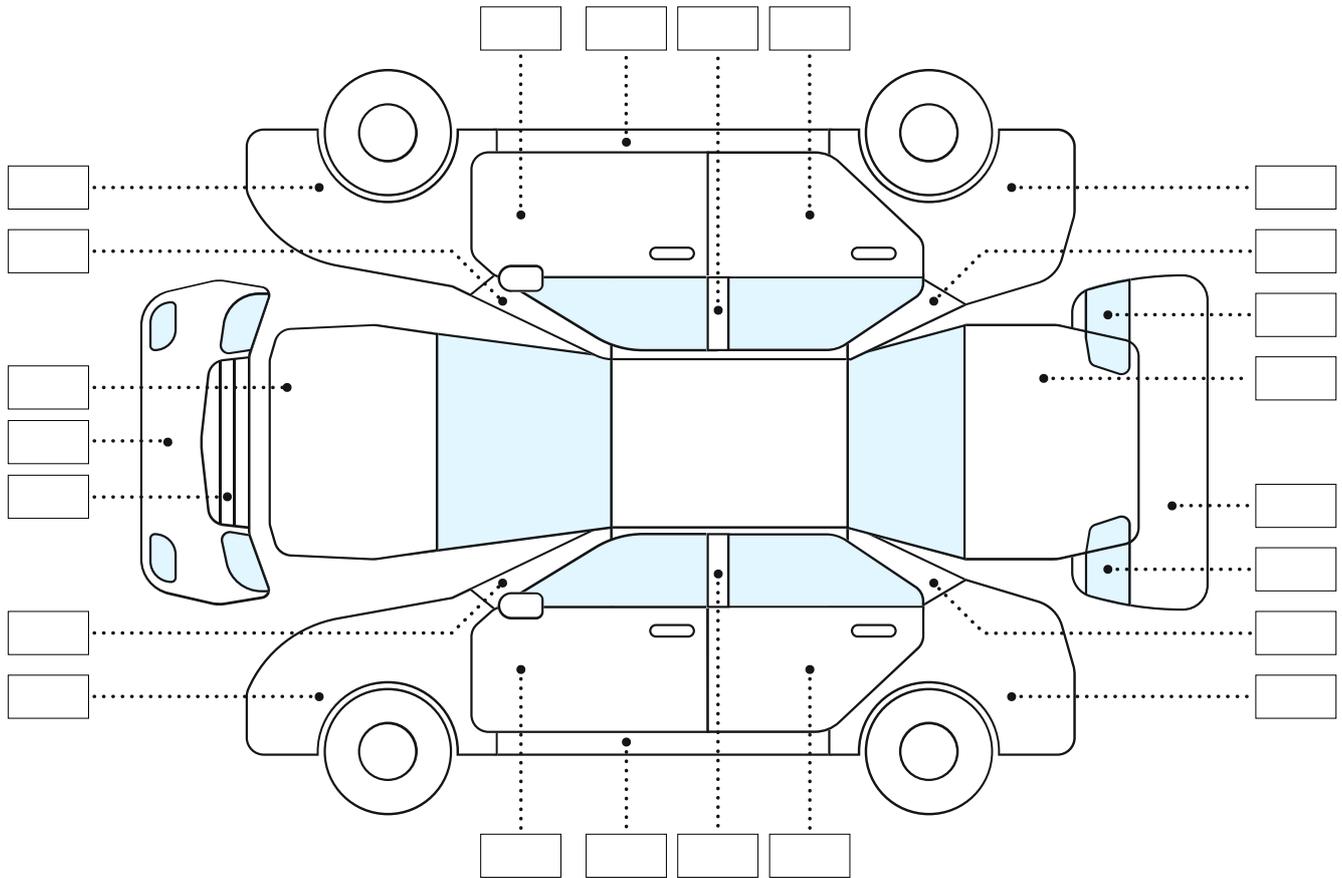

Осмотр	Комментарий	ЛКП
<b>Левая часть</b>		
Левое переднее крыло		
Левая передняя дверь		
Левая передняя стойка		
Левая часть крыши		
Левая средняя стойка		
Левая задняя стойка		
Левая задняя дверь		
Левое заднее крыло		
Левый порог		
<b>Задняя часть</b>		
Задняя часть крыши		
Крышка / дверь багажника		
Задний бампер		
<b>Правая часть</b>		
Правое заднее крыло		
Правая задняя дверь		
Правая задняя стойка		
Правая средняя стойка		
Правая часть крыши		
Правая передняя стойка		
Правая передняя дверь		
Правое переднее крыло		
Правый порог		
<b>Передняя часть</b>		
Передняя часть крыши		
Передний бампер		

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Капот		
Решетка радиатора		
<b>Стекланные элементы</b>		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

## Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
<b>Осмотр из салона автомобиля</b>		
Открытие/закрытие автомобиля ключом электронно/механически.	Неисправно	Личинка.
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал	Исправен	
Габаритные огни задние	Исправны	
Подсветка номерного знака	Неисправна	Левая.
Задние противотуманные фонари	Исправны	
Указатели поворотов задние	Исправны	
Фонари заднего хода	Исправны	
Камера заднего вида	Исправна	
Парктроник задний	Исправен	
Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, ошибки отсутствуют	
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Пробег подтвержден	
<b>Осмотр подкапотного пространства сверху</b>		
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Коррозия	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Другое	Левая слегка запотеваает; отсутствует заглушка.
Наличие штатного оборудования и деталей (штатные провода, штатная укладка проводов, штатная маркировка на деталях, штатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Состояние крышки маслозаливной горловины двигателя.	Без следов эмульсии и "гудрона"	
Состояние АКБ	Хорошее	
Состояние приводных ремней.	Необходима проверка на следующем ТО	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.	Отсутствуют	
Номер двигателя	Читается	

Работа	Результат	Комментарий
Признаки капитального ремонта двигателя и КПП (присутствие неоригинального герметика в соединениях деталей, неоригинальных патрубков, хомутов и прочее, нестандартных маркировках или обозначениях на элементах двигателя и т.д.)	Отсутствуют	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Задир в местах перекладки поршня	Требуется капитальный ремонт ДВС
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	12.
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
<b>Осмотр автомобиля, поднятого на среднюю высоту</b>		
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Амортизатор заднего левого колеса	Есть отклонения	Вытек.
Пыльник заднего левого амортизатора	Исправен	
Отбойник заднего левого колеса	Исправен	
Пружина заднего левого колеса	Исправна	
Амортизатор заднего правого колеса	Исправен	
Пыльник заднего правого амортизатора	Исправен	
Отбойник заднего правого колеса	Исправен	
Пружина заднего правого колеса	Исправна	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
<b>Осмотр снизу автомобиля со снятой защитой двигателя</b>		
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Снятие защиты двигателя.	Выполнено	Гнилая.
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	Осыпается радиатор кондиционера (начало).
Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.	Отсутствуют	
Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.	Отсутствуют	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Визуальные следы удаления катализатора.	Отсутствуют	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Установка защиты двигателя	Выполнено	


#### Дополнительные комментарии по автомобилю

Деформирован локер п. л. колеса. Деформирован пыльник переднего бампера. Правое зеркало один раз не разложилось.

Диагност: Муковнин Дмитрий / 08.03.2026 12:32

Фотографии в ходе диагностики

VIN фото

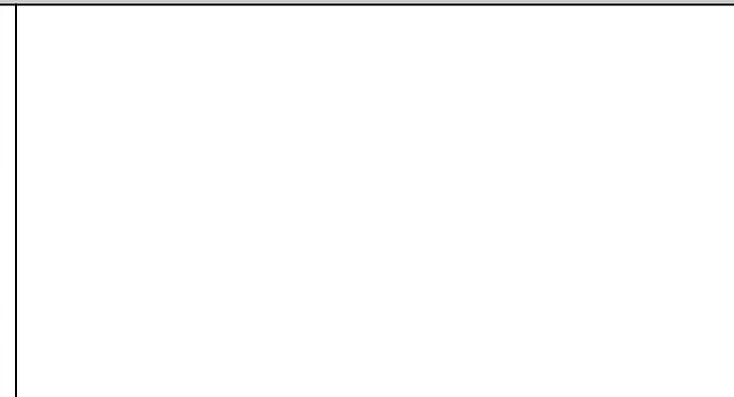

Дополнительные фото



Дополнительные фото




Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.



Крепление фар и корпус фар левой и правой.



Номер двигателя

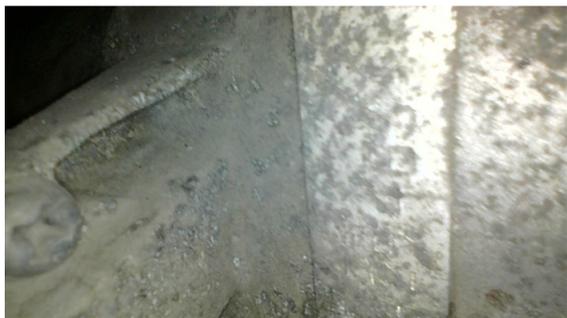


Состояние цилиндров. Эндоскопия.



Состояние цилиндров. Эндоскопия.



Состояние цилиндров. Эндоскопия.

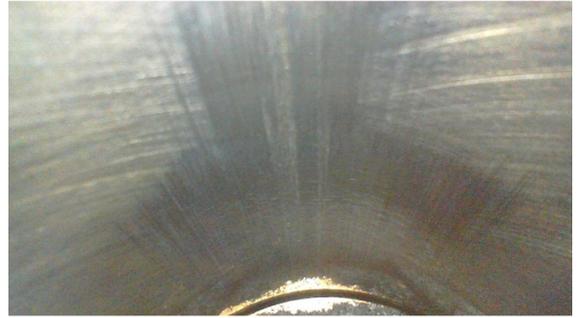

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности

