


Диагностическая карта

Kia Rio, Белый, VIN: XWEDH411BC0011300, показания одометра: 311000 км.

Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП

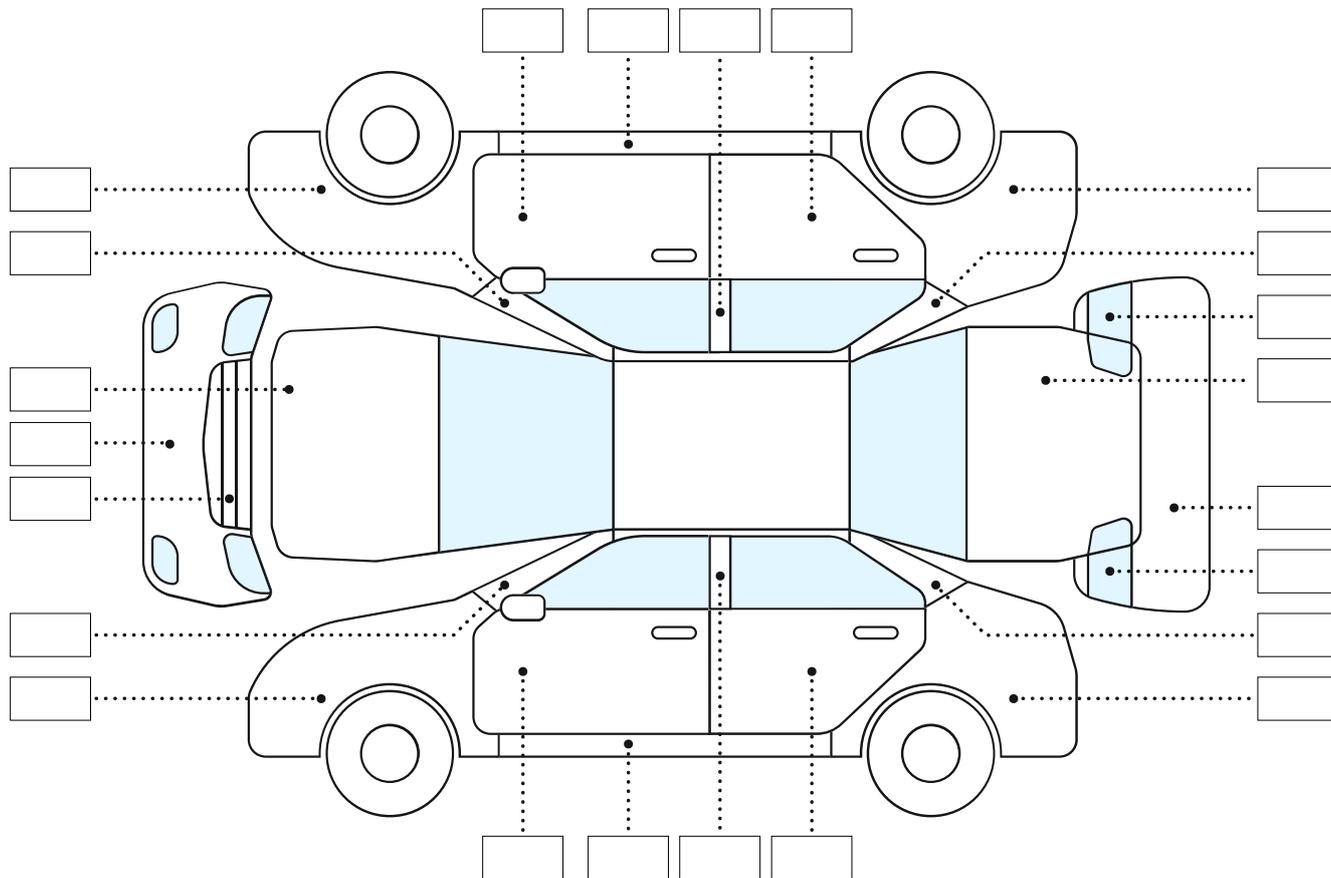

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Левая часть		
Левое переднее крыло		
Левая передняя дверь		
Левая передняя стойка		
Левая часть крыши		
Левая средняя стойка		
Левая задняя стойка		
Левая задняя дверь		
Левое заднее крыло		
Левый порог		
Задняя часть		
Задняя часть крыши		
Крышка / дверь багажника		
Задний бампер		
Правая часть		
Правое заднее крыло		
Правая задняя дверь		
Правая задняя стойка		
Правая средняя стойка		
Правая часть крыши		
Правая передняя стойка		
Правая передняя дверь		
Правое переднее крыло		
Правый порог		
Передняя часть		
Передняя часть крыши		
Передний бампер		

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Капот		
Решетка радиатора		
Стекланные элементы		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
Осмотр из салона автомобиля		
Открытие/закрытие автомобиля ключом электронно/механически.	Исправно	
Работа КПП при тестовой поездке	Есть отклонения	Толчки, позднее переключение передач
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Есть отклонения	Толчки при включении передач
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал	Исправен	
Габаритные огни задние	Исправны	
Подсветка номерного знака	Исправна	
Задние противотуманные фонари	Неисправны	
Указатели поворотов задние	Исправны	
Фонари заднего хода	Исправны	
Камера заднего вида	Отсутствует в комплектации	
Парктроник задний	Отсутствует в комплектации	
Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют ошибки в истории	
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Подтверждение отсутствует	
Осмотр подкапотного пространства сверху		
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Наличие штатного оборудования и деталей (штатные провода, штатная укладка проводов, штатная маркировка на деталях, штатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Состояние крышки маслозаливной горловины двигателя.	Без следов эмульсии и "гудрона"	
Состояние АКБ	Хорошее	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Течь клапанной крышки	Запотевание или незначительная течь	
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Отсутствует	

Работа	Результат	Комментарий
Течь соединений турбины	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Отсутствует	
Течь соединений ГУРа	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	
Течь радиатора ГУРа	Отсутствует	
Номер двигателя	Читается	
Признаки капитального ремонта двигателя и КПП (присутствие неоригинального герметика в соединениях деталей, неоригинальных патрубков, хомутов и прочее, нестандартных маркировок или обозначениях на элементах двигателя и т.д.)	Отсутствуют	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Естественный износ, соответствующий показаниям одометра	
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Осмотр автомобиля, поднятого на среднюю высоту		
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
Осмотр снизу автомобиля со снятой защитой двигателя		
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Отсутствует в комплектации	
Снятие защиты двигателя.	Выполнено	
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу)	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	
Течь соединений турбины (осмотр снизу)	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений переднего редуктора	Обильная течь	
Течь соединений КПП	Отсутствует	
Течь соединений заднего редуктора	Отсутствует	
Шаровая(ые) опора(ы) переднего левого колеса	Исправна	
Сайлентблоки рычага переднего левого колеса	Есть отклонения	Расслоение
Наружный ШРУС переднего левого колеса	Исправен	
Внутренний ШРУС переднего левого колеса	Исправен	
Диск колесный передний левый	Исправен	
Шина переднего левого колеса	Исправна	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) переднего правого колеса	Исправна	
Сайлентблоки рычага переднего правого колеса	Неисправны	Разрывы, отслоение
Наружный ШРУС переднего правого колеса	Исправен	
Внутренний ШРУС переднего правого колеса	Есть отклонения	Пыльник не герметичен
Диск колесный передний правый	Исправен	
Шина переднего правого колеса	Исправна	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Отсутствуют в комплектации	
Выхлопная система	Исправна	
Визуальные следы удаления катализатора.	Отсутствуют	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Отсутствуют в комплектации	


Работа	Результат	Комментарий
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Установка защиты двигателя	Выполнено	

Дополнительные комментарии по автомобилю

Сильная коррозия задней части днища автомобиля, повреждены пороги автомобиля.

Диагност: Игнатъев Дмитрий / 11.03.2026 18:38


Дополнительные фото

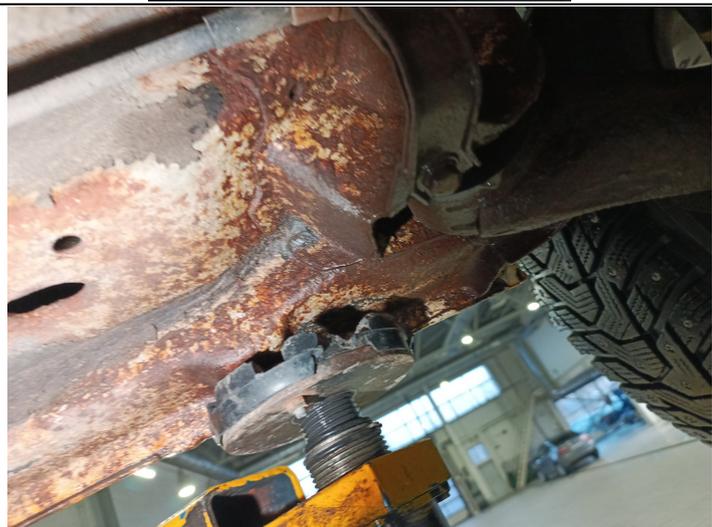

Дополнительные фото



Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

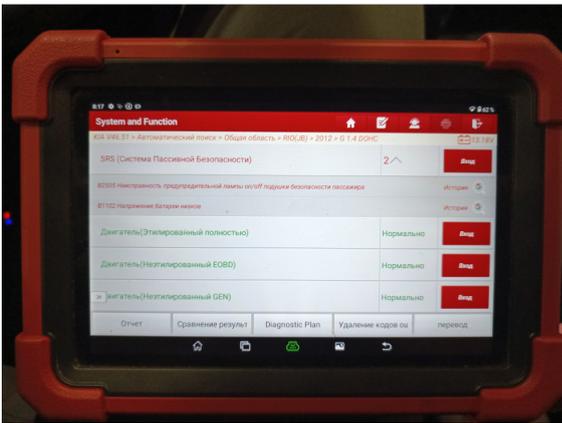

Состояние крышки маслозаливной горловины двигателя.



Номер двигателя



Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



Шины и диски задних колес. Критические замечания



Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)



Течь соединений переднего редуктора

