


# Диагностическая карта

Kia Sportage, синий, VIN: XWEPB81ABE0001073, показания одометра: 116000 км.

## Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП

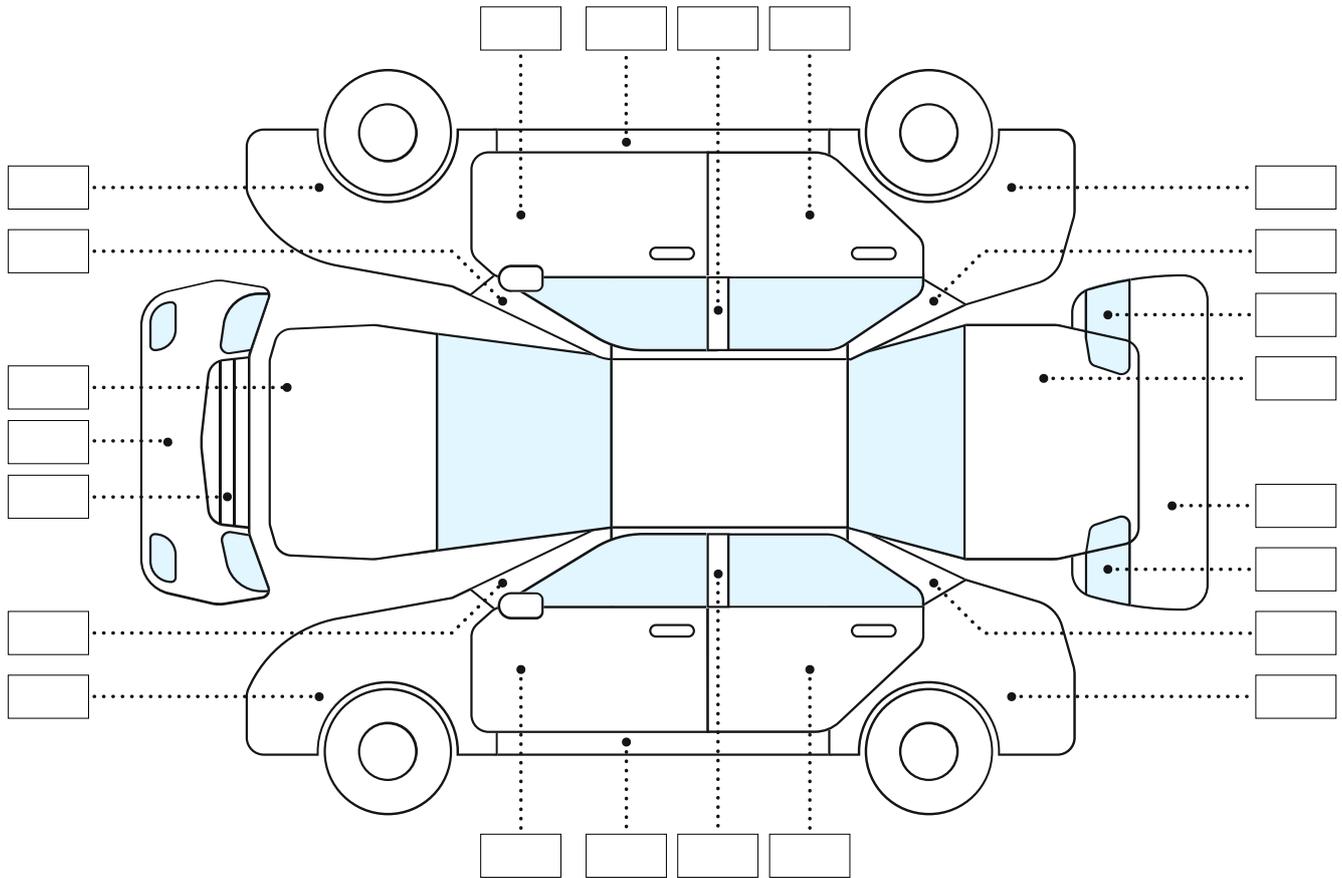

Осмотр	Комментарий	ЛКП
<b>Левая часть</b>		
Левое переднее крыло		
Левая передняя дверь		
Левая передняя стойка		
Левая часть крыши		
Левая средняя стойка		
Левая задняя стойка		
Левая задняя дверь		
Левое заднее крыло		
Левый порог		
<b>Задняя часть</b>		
Задняя часть крыши		
Крышка / дверь багажника		
Задний бампер		
<b>Правая часть</b>		
Правое заднее крыло		
Правая задняя дверь		
Правая задняя стойка		
Правая средняя стойка		
Правая часть крыши		
Правая передняя стойка		
Правая передняя дверь		
Правое переднее крыло		
Правый порог		
<b>Передняя часть</b>		
Передняя часть крыши		
Передний бампер		

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Капот		
Решетка радиатора		
<b>Стекланные элементы</b>		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

## Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
<b>Осмотр из салона автомобиля</b>		
Открытие/закрытие автомобиля ключом электронно/механически.	Исправно	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Ближний свет	Исправен	
Дальний свет	Исправен	
Корректор фар	Исправен	
Ходовые огни	Исправны	
Габаритные огни передние	Неисправны	
Указатели поворотов передние	Исправны	
Противотуманные фары	Исправны	
Парктроник передний	Отсутствует в комплектации	
Омыватель фар	Отсутствует в комплектации	
Стеклоочиститель лобового стекла	Исправен	
Стеклоомыватель лобового стекла	Исправен	
Стеклоочиститель заднего стекла	Исправен	
Стеклоомыватель заднего стекла	Исправен	
Звуковой сигнал	Исправен	
Аварийка	Исправна	
Стоп сигнал	Исправен	
Габаритные огни задние	Исправны	
Подсветка номерного знака	Неисправна	
Задние противотуманные фонари	Исправны	
Указатели поворотов задние	Исправны	
Фонари заднего хода	Исправны	
Камера заднего вида	Отсутствует в комплектации	
Парктроник задний	Отсутствует в комплектации	
Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедиа, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, ошибки отсутствуют	
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Подтверждение отсутствует	
<b>Осмотр подкапотного пространства сверху</b>		
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	

Работа	Результат	Комментарий
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Наличие штатного оборудования и деталей (штатные провода, штатная укладка проводов, штатная маркировка на деталях, штатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Состояние крышки масляной горловины двигателя.	Отклонение от нормы	Эмульсия
Состояние АКБ	Хорошее	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Течь клапанной крышки	Запотевание или незначительная течь	
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Отсутствует	
Течь соединений турбины	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Отсутствует	
Течь соединений ГУРа	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	
Течь радиатора ГУРа	Отсутствует в комплектации	
Номер двигателя	Не читается	
Признаки капитального ремонта двигателя и КПП (присутствие неоригинального герметика в соединениях деталей, неоригинальных патрубков, хомутов и прочее, штатных маркировок или обозначениях на элементах двигателя и т.д.)	Отсутствуют	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Задиры в местах перекладки поршня	
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	Посторонние шумы	Стук при работе дсв
<b>Осмотр автомобиля, поднятого на среднюю высоту</b>		
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Передние тормозные колодки.	Необходима замена	Износ
Передние тормозные диски.	В норме	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
<b>Осмотр снизу автомобиля со снятой защитой двигателя</b>		
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Отсутствует в комплектации	
Снятие защиты двигателя.	Выполнено	
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу)	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	По прокладке поддона картера
Течь соединений турбины (осмотр снизу)	Отсутствует в комплектации	
Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.	Отсутствуют	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Отсутствуют в комплектации	
Выхлопная система	Исправна	

Работа	Результат	Комментарий
Визуальные следы удаления катализатора.	Отсутствуют	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Шарниры рычага заднего левого колеса	Исправен	
Сайлентблоки рычага заднего левого колеса	Есть отклонения	Растрескивания
Наружный ШРУС заднего левого колеса	Отсутствуют в комплектации	
Внутренний ШРУС заднего левого колеса	Отсутствуют в комплектации	
Диск колесный задний левый	Исправен	
Шина заднего левого колеса	Исправна	
Шарниры рычага заднего правого колеса	Исправен	
Сайлентблоки рычага заднего правого колеса	Есть отклонения	Растрескивания
Наружный ШРУС заднего правого колеса	Исправен	
Внутренний ШРУС заднего правого колеса	Исправен	
Диск колесный задний правый	Исправен	
Шина заднего правого колеса	Исправна	

Диагност: Игнатьев Дмитрий / 13.03.2026 12:28

Дополнительные фото



Состояние крышки маслозаливной горловины двигателя.



Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



Шины и диски задних колес. Критические замечания



Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)

