

Диагностическая карта

Skoda Rapid, СИНИЙ, VIN: XW8AC1NH6GK100980, показания одометра: 201000 км.

Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
Осмотр из салона автомобиля		
Открытие/закрытие автомобиля ключом электронно/механически.	Исправно	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Освещение салона	Исправно	
Стеклоподъемники	Неисправны	Кнопка опускания правого стеклоподъемника
Регулировка боковых зеркал	Исправна	
Регулировка сидений	Исправна	
Регулировка руля	Исправна	
Обогрев заднего стекла	Исправен	
Обогрев лобового стекла	Отсутствует в комплектации	
Обогрев руля	Отсутствует в комплектации	
Открытие/закрытие двери багажника	Исправно	
Открытие/закрытие люка	Отсутствует в комплектации	
Работа мультимедии	Исправна	
Работа кондиционера	Исправен	
Обогрев сидений	Исправен	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	При движении появляются ошибки АБС и подушки безопасности
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Пробег подтвержден	
Осмотр подкапотного пространства сверху		
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Наличие нештатного оборудования и деталей (нештатные провода, нештатная укладка проводов, нештатная маркировка на деталях, нештатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	Требуется то
Состояние крышки масляной горловины двигателя.	Без следов эмульсии и "гудрона"	
Состояние АКБ	Хорошее	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Течь клапанной крышки	Запотевание или незначительная течь	
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Отсутствует	
Течь соединений турбины	Отсутствует в комплектации	
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Отсутствует	
Течь соединений ГУРа	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	
Течь радиатора ГУРа	Отсутствует	

Работа	Результат	Комментарий
Номер двигателя	Читается	
Признаки капитального ремонта двигателя и КПП (присутствие неоригинального герметика в соединениях деталей, неоригинальных патрубков, хомутов и прочее, нестандартных маркировок или обозначениях на элементах двигателя и т.д.)	Присутствуют	
Катушки зажигания	Есть отклонения	Катушки прикипели есть шанс поврать при демонтаже
Высоковольтные провода зажигания	Отсутствуют в комплектации	
Свечи зажигания	Есть отклонения	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Не применимо	
Состояние цилиндров. Компрессия.	Замер не производился	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	Неустойчивая работа	
Осмотр автомобиля, поднятого на среднюю высоту		
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	Необходима замена	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Задние тормозные колодки	В норме	Правый суппорт заклинил
Задние тормозные диски	Заменить при следующей замене колодок	
Осмотр снизу автомобиля со снятой защитой двигателя		
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Отсутствует в комплектации	
Снятие защиты двигателя.	Выполнено	
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Повреждения	Радиатор кондиционера осыпались соты
Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.	Отсутствуют	
Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.	Отсутствуют	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Отсутствуют в комплектации	
Выхлопная система	Неисправна	Глушитель и резонатор неисправны
Визуальные следы удаления катализатора.	Отсутствуют	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Отсутствуют в комплектации	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Установка защиты двигателя	Выполнено	




Диагност: Куликов Роман Юрьевич / 15.02.2026 17:18

Фотографии в ходе диагностики


VIN фото



Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

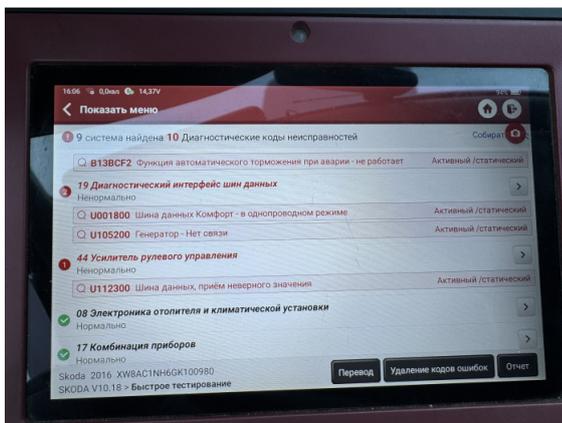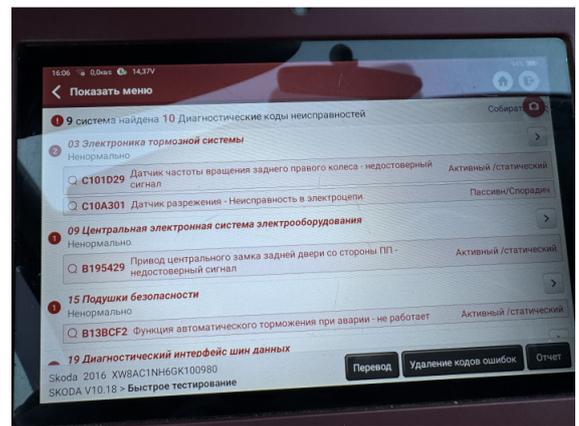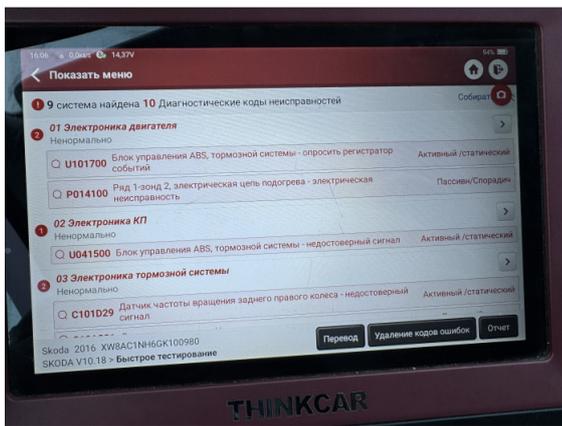

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

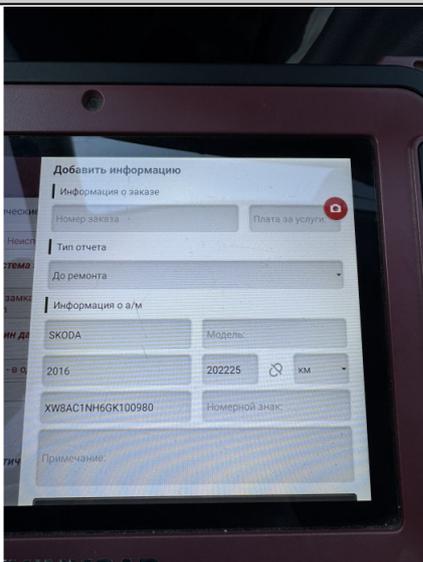

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



Выхлопная система



Выхлопная система

